

V. Übersicht über die Scharje

Nr. der Patrone	Gefecht- zündung	Geschoß und Spreng- ladung	Zünden	
			Zeit	Kurze Beschreibung
1	2	3	4	5
4,7 cm Pzgr. Patr. 178 (f) — Nr. 36 —	Bündzünde 505 (f)	4,7 cm Pzgr. 178 (f)	—	—
4,7 cm Pzgr. Patr. 40 (f)	wie vor	4,7 cm Pzgr. 40 (f)	—	—
4,7 cm Spreng. Patr. 181 (f)	wie vor	4,7 cm Sprengt. 181	21. 3. 39	Der A. Z. 39 ist ein empfindlicher Detonationszündschnürründer. Er ist transport-, lebens- und rohrtischer und gehört zu den sprengkräftigen Geschützgründen.

TALPO

Munition und ihre Verwendung

Schuhfertig- machen	Verpacken der Patrone	Verwendungsort der Patrone	Benennungen
6	7	8	9
Patrone ist noch beim Aufstecken der Haube schußfertig (Amm. I, Seite 6)	siehe Nr. 68 Spalte 68	Die Pzgr. Patr. bietet zur Wagenbesatzung	
wie vor	wie vor	wie vor	
wie vor	wie vor	wie vor	

Die Spreng. Patr. 181 (f) bietet gut die Anwendung gegen lebende Ziels und lebende Ziele hinter brennenden Flugobjekten, die außerhalb der wirksamen Kampffernungen der Kampfwagen MG liegen.

46.

Fragebogen

Über besondere Vorfälle/Verluste an der Munition für sämtliche Geschütze der Artillerie bis einschließlich schwerer Feldhaubitzen.

(Zu melden sind: Rohrzerpringen, Rohrausbauchung, Frühzerrspringen, Treibladungsbetonierer, Hülsenteitzer, die das Gerät unbrauchbar machen, Kurz- und Weitschüsse, sofern diese im Verlauf des Schießens öfters auftreten.)

1. Truppenteil j. B. 1./C. R. 17
2. Tag und Uhrzeit des bef. Vorl. j. B. 11. 12. 1941, 17 Uhr
3. Art des Vorfommissses j. B. Rohrzerpringen
 (Kurze Beschreibung des Vor- j. B. Unmittelbar nach dem Ab-
ganges und kurze Beschreibung ziehen detonierte das Ge-
schütz mit hellem Knall.
Das Rohr wurde in einer Entfernung von ungefähr 1 m. von der Rohr-
längung aus gemessen, von-
nen usw.
4. a) Geschützt und des j. B. le. S. 18, Nr.
 b) Diamantschußbeladung Rohrteil j. B. 3800 g Hüß
5. Geschützart j. B. G. 8. 20
6. a) Mündungsart j. B. H. 20 (Reichtmittell)
 b) Mündungsbezeichnung j. B. H. S. 270 4 a 1940
 c) Mündungsfeststellung j. B. o. B.
7. Mit welcher Ladung und Pulver wurde geschossen? j. B. 5. Ldg. d. le. G. 8. 18,
 bestehend aus:
 20 g Nj. Mon. N. P.
 (1,5 - 1,5)
 190 g Digl. Bl. P.
 — 10,5 —
 (10 - 10 - 0,2)
 430 g Nj. Bl. P. (0 - 6 - 1)

8. Welche Bezeichnungen stehen auf dem Boden der Karabinerhülse? j. B. P — 1940 — 6343 St.
 L. G. S.

9. Wurde der Geschosseintritt bei dem Schuß, bei dem sich das Vorfommisss ereignete, beobachtet? Im Ziel oder wo? j. B. nein

10. Wieviel Meter vor dem Rohr detonierte das Geschütz?
 (Nur bei Frühzerrspringen auszufüllen.)

11. Woran wird nach Ansicht der Truppe das Vorfommisss zu verhindern?


j. B. Bei der am Gejagten befindlichen Munition, entweder einige Geschütze bei denen Bänder des Verschlußplättchens fehlte, festgestellt. Nach dieser Ansicht ist dies die Ursache.

Berlin, den 19. 6. 1942

Der Oberbefehlshaber des Heeres
 im Auftrag
 Roth



4,7 cm Pzgr. Patr. 178 (f)

— frz 36 —

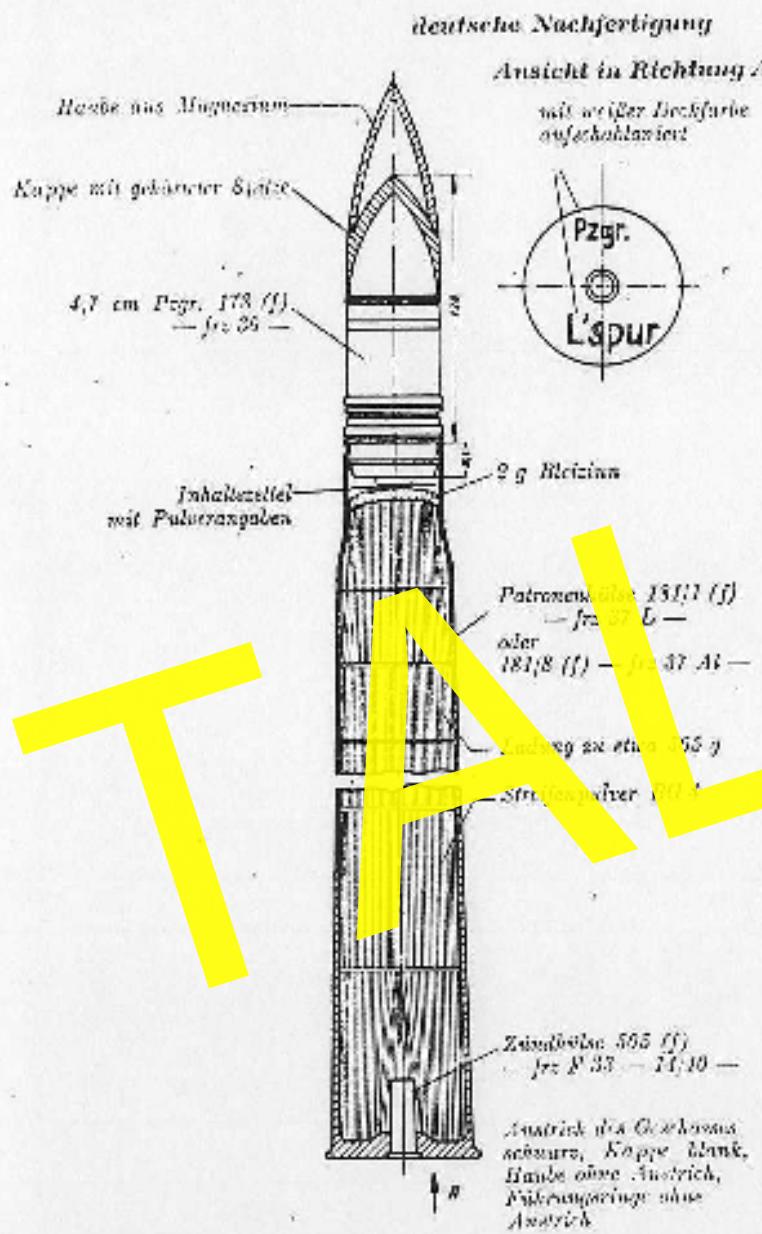


französische Fertigung

Ansicht in Richtung B

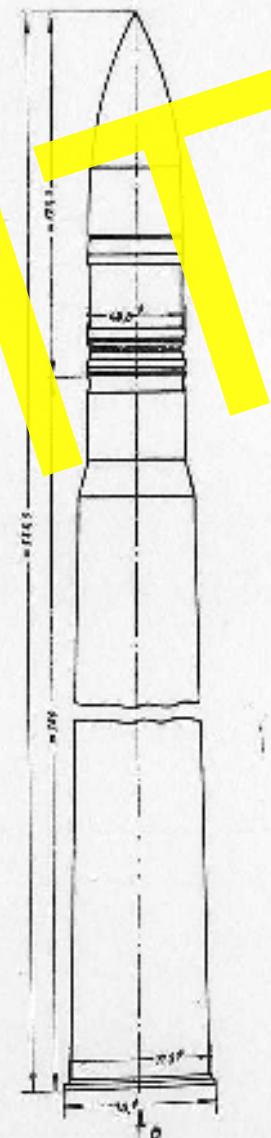
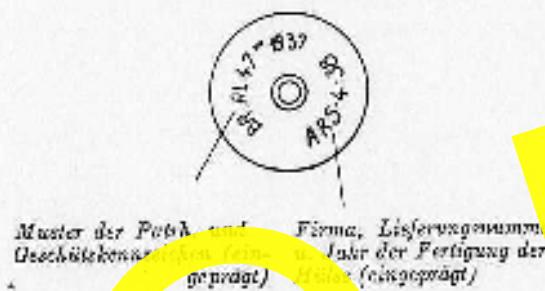


TANPO.

4,7 cm Pzgr. Patr. 40 (f)

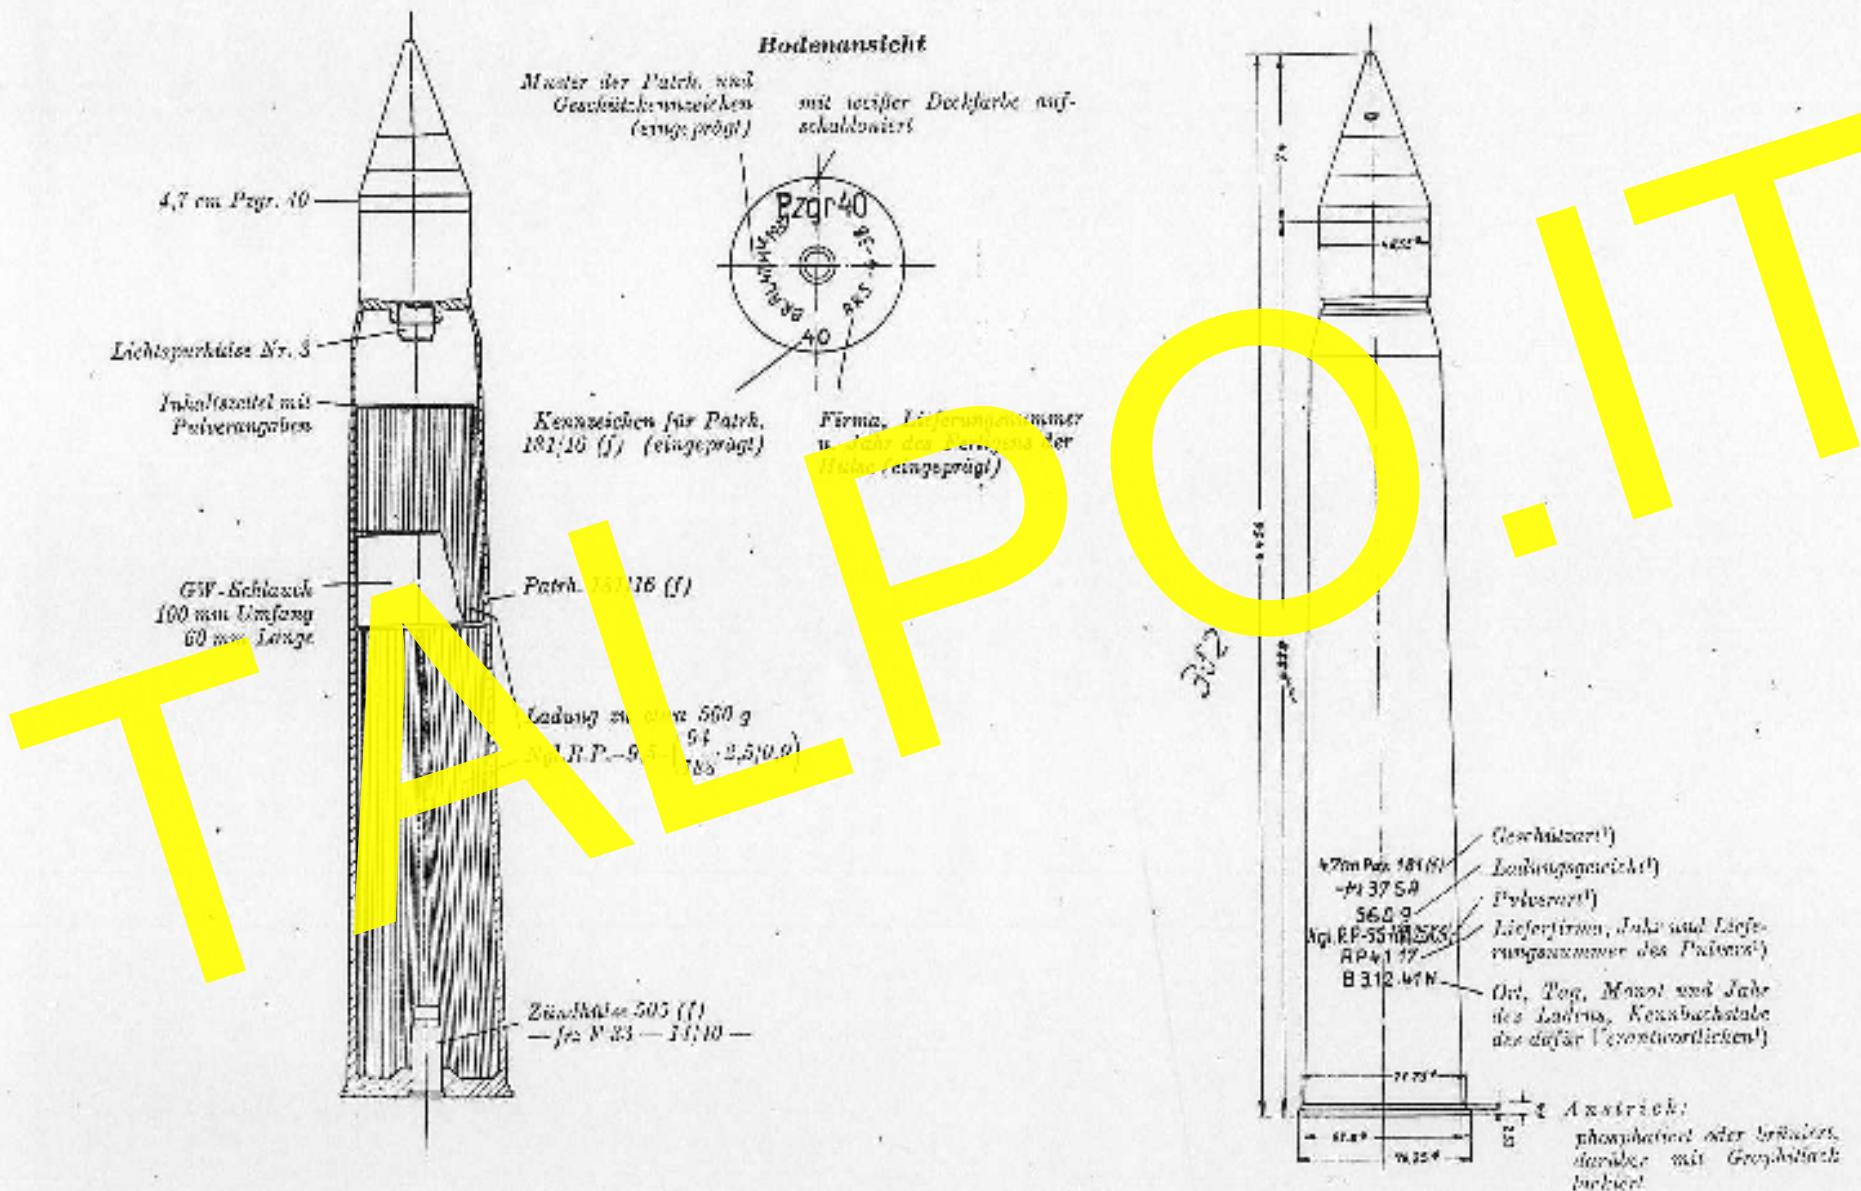


4,7 cm Sprgr. Patr. 181 (j)

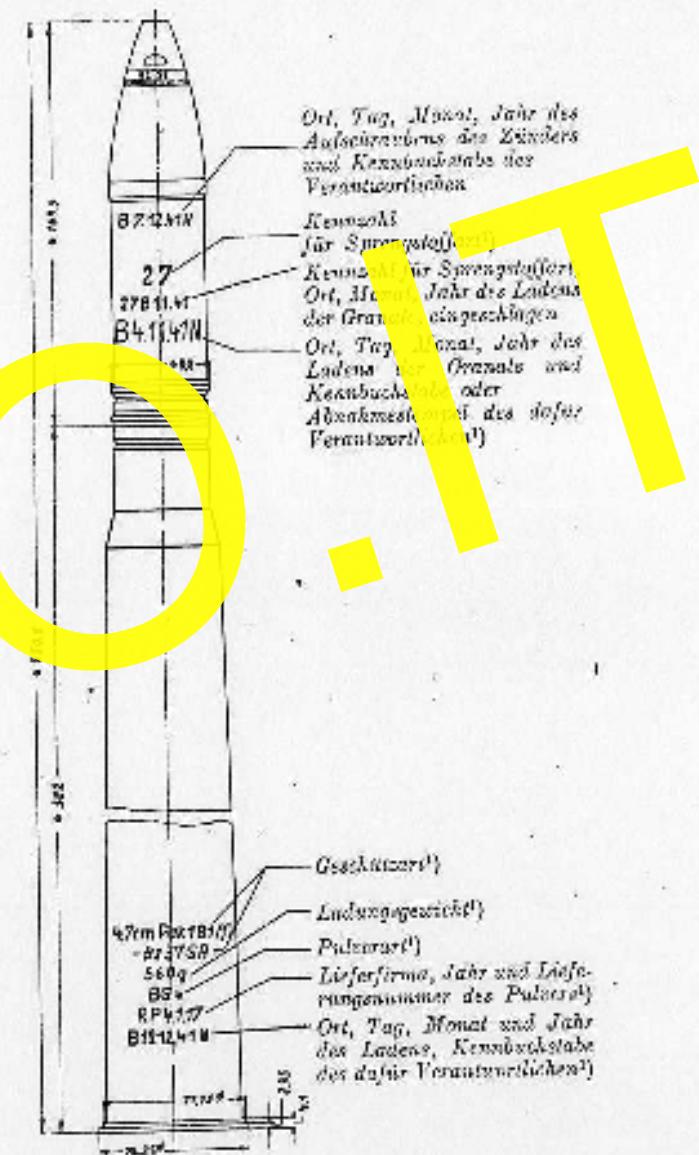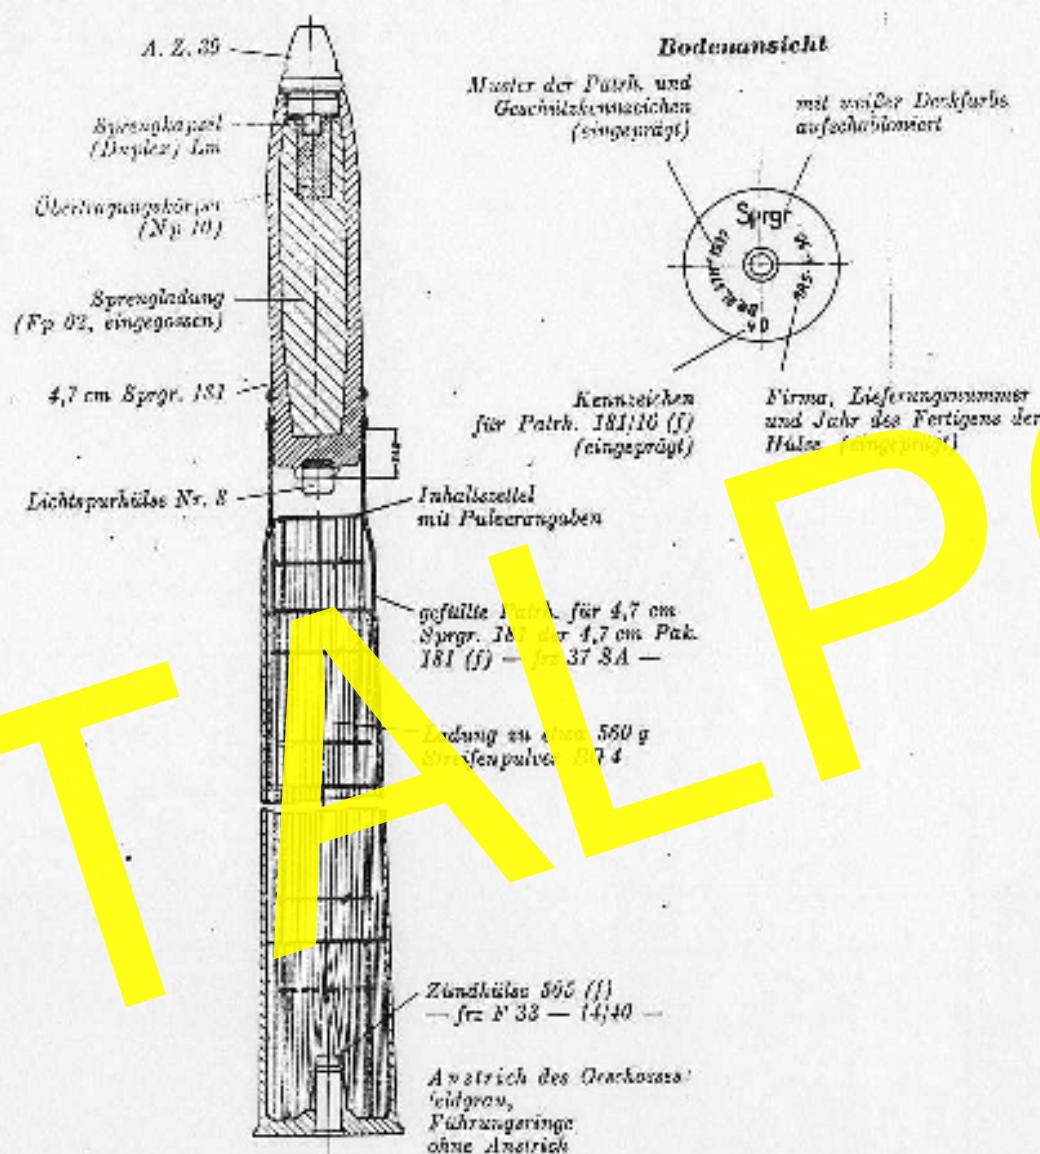

TALPOT

Verpackung der 4,7 cm Pzgr. Patr. 178 (j)

-- frz. 36 --

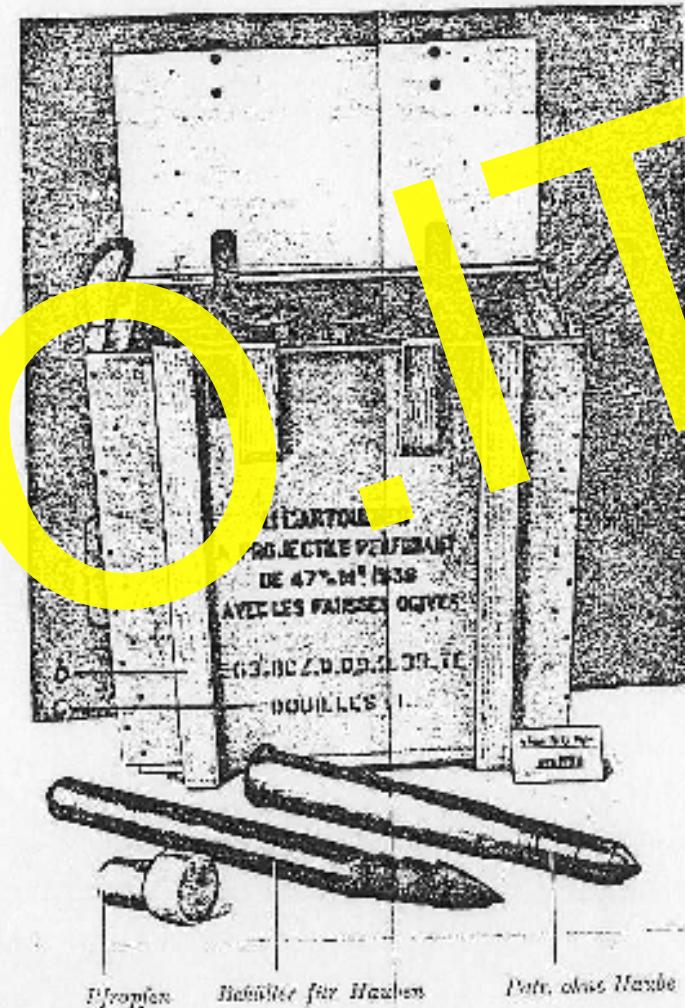

Pfropfen Befüllter für Hauen Patr. ohne Hauen

Transportkasten für 11 Patronen
 Erläuterung des Aufdruckes

- a) 11 Patronen für 4,7 cm Pzgr. 178 (j) m. Hauen
- b) Angaben über Fabrikat, Lieferungsnummer, Jahr und Name der Herstellung
- c) Angaben über Art und Herkunft der Hülsen

TALPO